

快速安装指南

μ XI-X1063 数字化仪

本手册用来介绍如何安装 μ XI-X1063 数字化仪。

安装工具与附件

💡提示！

设备不随机提供安装工具，请用户根据实际安装需求自备安装工具。



工具		附件	
十字螺丝刀	防静电腕带	防静电袋	干燥片
		保护静电敏感元件免受潜在静电危害	保持包装内容物干燥

设备要求

- 1 台符合 μ XI 仪器规范的机箱，为数字化仪提供电力、通信和时钟；
- 1 个 μ XI 控制器，或 1 台可作为 μ XI 远端控制器的 PC。

安装环境

项目	描述	项目	描述
输入电压	12V	工作温度	-20°C~+50°C
输入电流	3.75A	工作湿度	10%~90%RH，无冷凝
功率	45W	随机振动	5~500Hz，0.3grms

Copyright © 2024 合肥中科采象科技有限公司 版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。本文档中的信息可能变动，恕不另行通知。

如需了解产品及安装方面的更多信息，请联系客户服务人员。

Tel: 0551-63365228 19356587467


Version: 1.0.0 Revision Date: 20240808

开箱与检查



注意！

请检查包装箱内容物是否与下图保持一致，如存在遗漏、损坏，请与客户服务联系。取出板卡时，请勿接触连接器暴露在外的引脚。下图中①仅作为包装箱内容物示意，不与具体板卡对应。

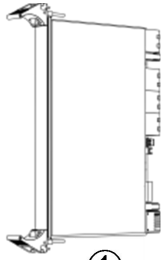

①



②



③

包装内容物

1. 板卡
2. 快速安装指南
3. 质保合格证

驱动安装

1. 登录 www.everacq.com，在首页找到<产品中心>；
2. 进入<产品中心>，在该页面下选择对应的产品类型，根据产品型号找到该产品，进入产品页面；
3. 在产品页面找到<驱动下载>，进入该页面，选择最新版本的驱动并下载；
4. 在本地解压驱动安装包，根据提示信息，安装驱动。

产品安装




注意！

安装设备时，为了避免设备受到来自 ESD（Electro-Static Discharge）的损害，需佩戴防静电腕带，确保防静电腕带与皮肤良好接触，且已经良好接地。下图中板卡示意图仅用作安装过程演示，不与具体板卡对应。

1. 确认机箱已经处于下电状态，从包装袋中取出待安装的板卡。

2. 松开板卡前面板顶部和底部两端助拔器的红色按键，压下助拔器胶壳。

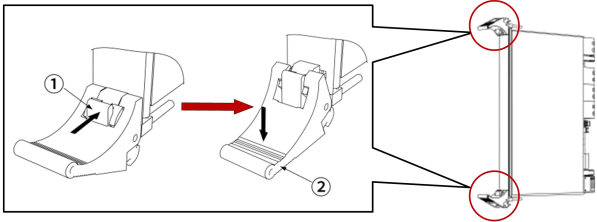

① 助拔器按键


② 助拔器胶壳

3. 在机箱上找到正确的槽位，将板卡后端对准机箱插槽导轨，确保板卡的顶部和底部边缘安装到插槽的导轨，沿着导轨平稳插入。



提示！

板卡槽位旁通常会有一些明显的标识，如系统槽位旁的三角标识“△”、外设槽位旁的圆形标识“○”。

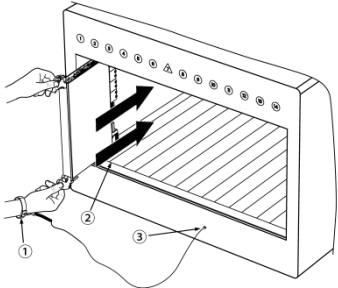


① 防静电腕带

② 导轨

③ ESD 公共接地点

4. 继续推动板卡直至板卡完全安装到背板，扣上助拔器。

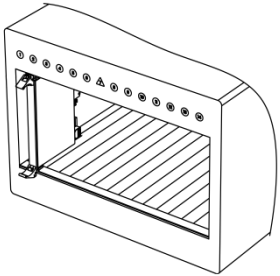

5. 板卡安装完成。机箱重新上电，等待设备启动。完全启动后，若在设备管理器中看到已安装的板卡，则表示安装成功。